

EUROPLAST s.r.l.

Via Tavoleto n. 95

47832 S.CLEMENTE (RN)

Tel. 0541 988932 - Fax 0541 987886

P.IVA / Cod. Fisc. 00 914 040 407

1ª FASE: PREPARAZIONE

- A) REALIZZARE CORDOLINO BASE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON TONDINI DI FERRO POSIZIONATI AI LATI DEL GETTO, LARGHEZZA CM. 12 C/A ALTEZZA VARIABILE CONSIDERANDO CHE L'ALTEZZA COMPLESSIVA DALLA BALAUSTRATA È DI CM. 86 (+BASE 96). LASCIARE GABBIETTA DI FERRO NEL PUNTO IN CUI VERRÀ POSIZIONATA LA COLONNINA ROMPIRATTA ART. Z/C CHE FUNGERÀ DA CASSERO (SOLITAMENTE OGNI ML. 2,5/3).
- B) SE SUBSISTONO PROBLEMI DI PESO, LA GETTATA POTRÀ ESSERE ALLEGGERITA CON ARGILLA ESPANSA NEL CENTRO DEL PILASTRINO PER 50/60 CM.

2ª FASE: FORI NEL CORDOLINO BASE

- A) IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLA TRATTA SEGNARE I FORI SUL CORDOLINO DOVE VERRANNO FISSATI I CENTRI DELLE COLONNINE, SE SI USANO TAPPI TIPO FISHER OCCORRE FARE UN FORO Ø MM. 14 MENTRE SE SI USA IL COLLANTE CHIMICO IL FORO DOVRÀ ESSERE Ø MM. 35.
- B) INSERIRE IL FISHER COLLEGATO ALLA BARRA FILETTATA H. CM. 100 CON RONDELLA PICCOLA E DADO POI SERRARE LE VITI AUTOFILETTATE.
- C) POSIZIONARE LA BASE ART. CSI/20 CHE ANDRÀ A RICOPRIRE IL CORDOLINO E FORARE IN DIREZIONE DELLE BARRE FILETTATE, I FORI DOVRANNO AVERE Ø MM. 22.

3ª FASE: MONTAGGIO

- A) INFILARE LA BASE (ART. CSI/20 FORATA) DENTRO LE BARRE FILETTATE QUINDI INSERIRE I DISTANZIALI IN DOTAZIONE CHE DOVRANNO SPORGERE DI 3/4 CM. DALLA BASE CSI/20.
- B) INFILARE LE COLONNINE NELLE BARRE FILETTATE.
- C) POSIZIONARE IL SUPPORTO (ENTRO IL QUALE VERRÀ FATTA LA GETTATA FINALE) ART. CLI/11 IN DIREZIONE DELLE BARRE FILETTATE DEI FORI DA 22 MM. DI DIAMETRO; TALE SUPPORTO DOVRÀ APPOGGIARE PERFETTAMENTE ALLA COLONNINA Z/C

4ª FASE: FISSAGGIO

- A) INSERIRE I DISTANZIALI IN DOTAZIONE ALLE BARRE FILETTATE CHE FUORIESCONO DAL SUPPORTO ART. CLI/11 I QUALI DOVRANNO ESSERE PARI ALL'INTERNO DEL SUPPORTO.
- B) INSERIRE LA RONDELLA GRANDE IN DOTAZIONE ED IL DADO QUINDI SERRARE IL DADO.
- C) SE LE PARTI FINALI DELLE BARRE FILETTATE RISULTANO PIÙ ALTE DELLE ALETTE DEL SUPPORTO, SEZIONARLE A FILO.

5ª FASE: GETTATA IN CEMENTO FINALE E TERMINE LAVORI

- A) PRIMA DI GETTARE IL CEMENTO NEL SUPPORTO E NELLE COLONNINE Z/C ARMARE CON DUE TONDINI DI FERRO Ø6/8 MM. LUNGO TUTTA LA BALAUSTRATA FISSARLI TRA DI LORO DENTRO LE COLONNINE Z/C.
- B) GETTARE IL CEMENTO.
- C) PRIMA DI POSIZIONARE IL POGGIAMANI ART. CSI/20 SAREBBE OPPORTUNO EFFETTUARE ALCUNE PICCOLE FRESATE NELL'INTERNO, PERPENDICOLARI AL POGGIAMANI.
- D) FISSARE CON SILICONE I CAPPELLI DELLE COLONNINE Z/C ED IL POGGIAMANI CSI/20